

# Valuliitoksen teko


## Perusohje

**Puhdista aina kaapeli hiekkpaperilla tiivistettävältä alueelta.**

## Työkalut

Käytä kuumailmapuhallinta tai nestekaasulämmintä matalalla lämmöllä sekä hyvälaatuisia puristinpihtejä.

1. Kuori kaapelit kuvan mukaisesti.
2. Purista liittimet kumikaapeliin.
3. Pujota kutistesukat liittimien yli.
4. Liitä litteän kaapelin johtimet liittimiin ja purista.
5. Keskitä kutistesukat liittimien päälle ja lämmitä alkaen keskeltä.
6. Vedä iso kutistesukka liitoksen yli, kutista 3 cm sukasta pyöreän kaapelin ympäri.
7. Sekoita valuhartsia valmistajan ohjeen mukaisesti. Kaada hartsi kutistesukkaan ja jätä noin 3 cm täyttämättä. Anna liitoksen jähmettyä.
8. Kutista yläosa litteän kaapelin ympäri.

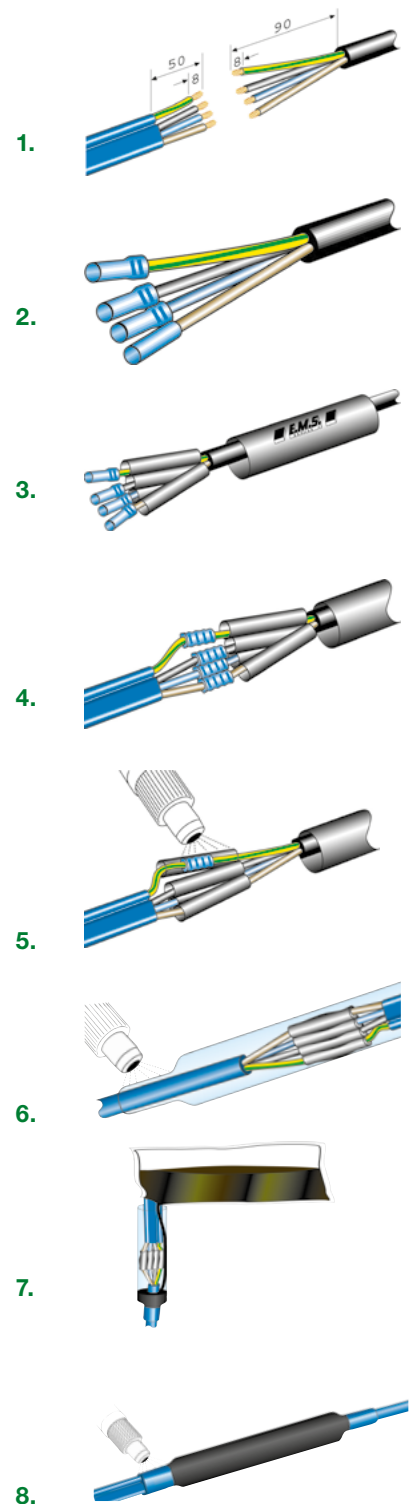

### Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19  
08500 LOHJA

Phu +358-19-36281

Fax +358-19-343841

ems@emspump.fi

www.emspump.fi